

**Quarzkristall-Miniatur-Krafaufnehmer**  
**Capteur de force à quartz miniature**  
**Quartz Miniature Force Transducer**


Quarzkristall-Krafaufnehmer in Miniaturausführung zum Messen dynamischer und quasistatischer Kräfte von einigen mN bis zu 2500 N. Höchstes Auflösungsvermögen, hohe Eigenfrequenz, extrem kleine Abmessungen. Ver-schweißte Ausführung und dicht mit dem Gehäuse verbundenes Hochtemperaturkabel.

Capteur de force à quartz miniature pour mesurer des forces dynamiques et quasi-statiques de quelques mN jusqu'à 2500 N. Résolution très poussée, fréquence propre élevée, dimensions très réduites. Construction soudée. Câble de connexion pour températures élevées, hermétiquement attaché au boîtier du capteur.

**9213, 9213sp0,1-3,  
9213A1, 9213Asp0,1-3**

Miniature quartz force transducer for measuring dynamic and quasistatic forces from a few mN to 2500 N. Very high resolution, high natural frequency, very small dimensions, welded construction. High temperature cable tightly attached to transducer case.

- Extrem klein  
Extremely small
- hohe Eigenfrequenz  
Fréquence propre élevée  
High natural frequency

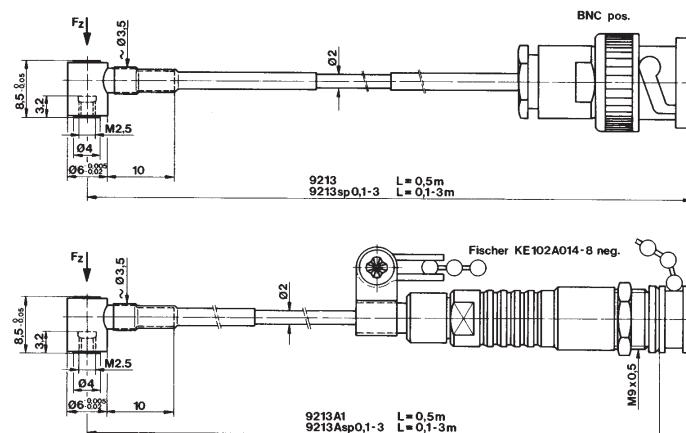

**Technische Daten**

**Données techniques**

**Technical Data**

<b>Bereich</b>	<b>Gamme</b>	<b>Range</b>	N	0 ... 2500
<b>Kalibrierter Teilbereich</b>	<b>Gamme partielle étalonnée</b>	<b>Calibrated partial range</b>	N	0 ... 250
<b>Überlast</b>	<b>Surcharge</b>	<b>Overload</b>	N	3000
<b>Ansprechschwelle</b>	<b>Seuil de réponse</b>	<b>Threshold</b>	mN	10
<b>Empfindlichkeit</b>	<b>Sensibilité</b>	<b>Sensitivity</b>	pC/N	-4,4
<b>Linearität, alle Bereiche</b>	<b>Linéarité, toutes les gammes</b>	<b>Linearity, all ranges</b>	%FSO	$\leq 1$
<b>Hysterese, alle Bereiche</b>	<b>Hystérésis, toutes les gammes</b>	<b>Hysteresis, all ranges</b>	%FSO	$\leq 1$
<b>Steifheit</b>	<b>Rigidité</b>	<b>Rigidity</b>	N/ $\mu$ m	$\approx 400$
<b>Eigenfrequenz</b>	<b>Fréquence propre</b>	<b>Natural frequency</b>	kHz	$\approx 200$
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	<b>Gamme de température d'utilisation</b>	<b>Operating temperature range</b>	°C	-40 ... 150
<b>Temperaturkoeffizient</b> der Empfindlichkeit	<b>Coefficient de température</b> de la sensibilité	<b>Temperature coefficient</b>	%/°C	-0,02
<b>Kapazität</b>	<b>Capacité</b>	<b>Capacitance</b>	pF	$\approx 50$
<b>Isolationswiderstand</b>	<b>Résistance d'isolement</b>	<b>Insulation resistance</b>	$\Omega$	$\geq 10^{13}$
bei 20 °C	à 20 °C	at 20 °C	$\Omega$	$\geq 10^{12}$
bei 120 °C	à 120 °C	at 120 °C	$\Omega$	$\geq 10^{12}$
<b>Anschlussstecker</b> 9213... 9213A...	<b>Connecteur</b> 9213... 9213A...	<b>Connecting plug</b> 9213... 9213A...	Type	BNC pos. KE102A014-8 neg.
<b>Gewicht</b> inkl. Kabel und Stecker ohne Kabel und Stecker	<b>Poids</b> incl. câble et connecteur sans câble et connecteur	<b>Weight</b> incl. cable and plug without cable and plug	g	21 2

1 N (Newton) = 1 kg·m·s<sup>-2</sup> = 0,1019... kp = 0,2248... lbf; 1 kgf = 9,80665 N; 1 inch = 25,4 mm; 1 g = 0,03527... oz; 1 Nm = 0,73756... lbft

Das vom Krafaufnehmer abgegebene Ladungssignal (pC = Pico-Coulomb) wird im KISTLER-Ladungsverstärker in eine proportionale Ausgangsspannung umgewandelt; diese ist von der Länge des Aufnehmerkabels weitgehend unabhängig. Die maximal mögliche Ausgangsspannung am Standardverstärker beträgt 10 V. Im empfindlichsten Bereich ergibt sich 1 N/V für den Miniatur-Krafaufnehmer 9213... .

Le signal de charge fourni par le capteur (pC = pico Coulombs) est transformé en une tension de sortie proportionnelle dans l'amplificateur de charge KISTLER. Cette tension est indépendante de la longueur du câble de connexion dans des limites assez larges. La valeur maximale de la tension de sortie de l'amplificateur standard est de 10 V. 1 N/V résulte sur la gamme la plus sensible pour le capteur de force 9213... .

The charge signal of the transducer (pC = pico Coulombs) is transformed into a proportional output voltage in the KISTLER charge amplifier. Within wide limits, the output voltage does not depend on the length of the transducer cable. At the standard amplifier output it has a max. value of 10 V. On the most sensitive range 1 N/V is obtained for the force transducer 9213... .

## Anwendung

Der Miniatur-Krafaufnehmer eignet sich dank seiner geringen Abmessungen für dynamische und quasistatische Kraftmessungen besonders dort, wo bei kritischen Platzverhältnissen relativ grosse Kräfte erfasst werden müssen.

## Typische Anwendungen

Kunststoff-Spritzgießen:

Messung des Massendrucks in der Werkzeugkavität über die Auswerf- oder Messstifte (siehe Fig. 4).

Maschinen- und Apparatebau:

Messung von Stempelkräften in kleineren Stanzen und Pressen. Messung von Lager-Reaktionskräften in Kleinmaschinen und Apparaten.

Medizin:

Messung von Gelenkkräften, Kaukraftmessungen, usw.

## Montage

Der Miniaturkrafaufnehmer hat eine feinst geschliffene Stirnfläche. Auch die Auflagefläche am Messobjekt muss fein bearbeitet, eben, steif und genau parallel sein. Beim Einbau in eine Sacklochbohrung wird mit Vorteil eine gehärtete Druckscheibe verwendet.

## Zubehör

Für Aufnehmer 9213A...

Hochtemperatur-Verlängerungskabel mit Metallschlauch Typ 1661A5, mit Stecker Fischer SE 102A014/BNC pos., Länge 5 m.

Lieferumfang: siehe Preisliste.

## Einbaubeispiele

Fig. 1: Einbau in Sackloch.

Fig. 2: Frei aufgeschraubt.

Fig. 3: Montageplatte 3.520.328 (im Lieferumfang) für Kabelkupplung Fischer KE 102A014.

Fig. 4: Krafaufnehmer für die Druckmessung in der Kunststoffmasse in einem Kunststoff-Spritzgiesswerkzeug eingebaut.

Fig. 1

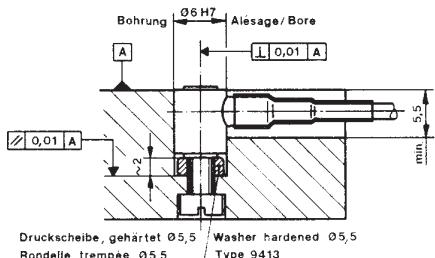


Fig. 2

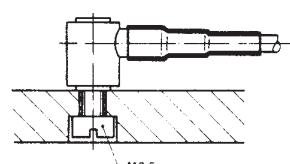


Fig. 3


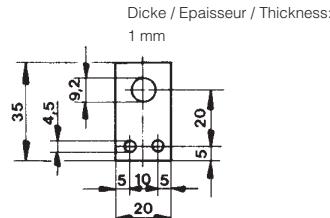


Fig. 4

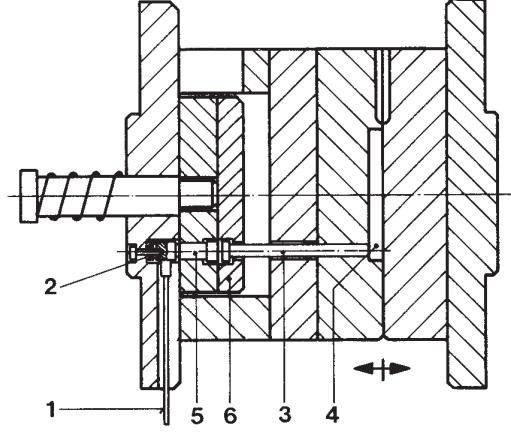

## Application

Grâce à ses petites dimensions, ce capteur miniature se prête spécialement à la mesure de forces dynamiques et quasi-statiques importantes dans les cas où l'espace de montage est très limité.

## Exemples d'applications

Moulage par injection des plastiques:

Mesure de la pression dans les moules à injection pour plastiques à l'aide de goujons-éjecteurs ou de mesure (voir Fig. 4).

Construction des machines et des appareils:

Mesure des forces dans petites étampes et presses. Mesure des forces de réaction dans paliers.

Médecine:

Mesure des forces dans les articulations, mesure des forces exercées en mâchant, etc.

## Application

Because of its small dimensions the miniature force transducer is especially well suited for measuring dynamic and quasistatic forces where, under critical space conditions, relatively large forces have to be measured.

## Typical Applications

Plastic injection molding:

Measuring the mold cavity pressure on plastic injection machines via ejector or measuring pins (see Fig. 4).

Mechanical engineering:

Force measurements on small punching machines and presses. Measurement of bearing reaction forces.

Medical engineering:

Measuring forces in joints, measuring chewing forces, etc.

## Montage

The miniature force transducer has ground faces. Also the mounting surfaces must be perfectly flat, finely machined, rigid and absolutely parallel. For mounting in a blind hole the application of a hardened washer is recommended.

## Accessories

For transducer 9213A...

High-temperature extension cable type 1661A5, with connectors Fischer SE 102A014/BNC pos., protected by metal spiral, length 5 m.

Scope of delivery: see Price List.

## Mounting Examples

Fig. 1: Mounting in a blind hole.

Fig. 2: Free screw fixing.

Fig. 3: Mounting plate 3.520.328 (included in the delivery) for Fischer connector KE 102A014.

Fig. 4: Force transducers mounted in a mold for measuring the pressure of plastic materials.